


**BASE OF VARIABLE WATER-SUPPLY SET
GRUNDPLATTE DES VARIABLEN HAUSWASSERWERKKOMPLETES
ОСНОВАНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ВОДОПОРНОГО НАБОРА
ZÁKLADŇA VARIABILNÉHO VODÁRENSKÉHO KOMPLETU
ZÁKLADNA VARIABILNÍHO VODÁRENSKÉHO KOMPLETU**

PTS





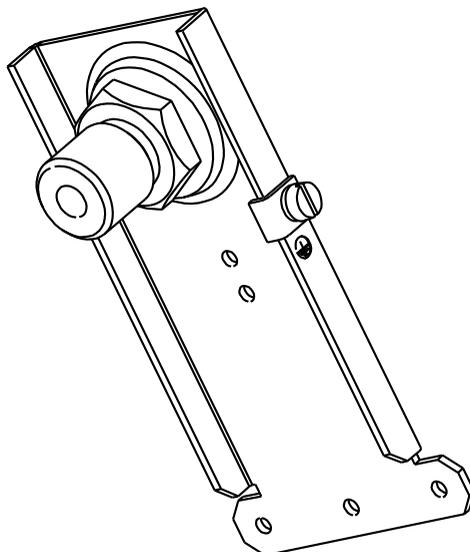


Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by an authorized person only. Den Einbau, die Bedienung und Instandhaltung kann nur der Arbeiter mit der entsprechenden elektrotechnischen Qualifikation verrichten.

Монтаж, обслуживание и уход может производить только работник с соответствующей электротехнической квалификацией.

Montáž, obsluhu a údržbu môže vykonávať iba osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou.

Montáž, obsluhu a údržbu smí provádět jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

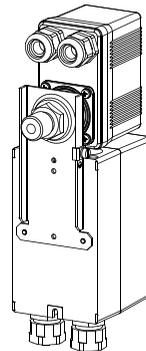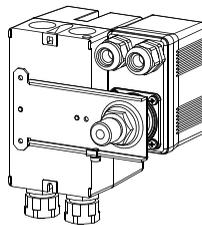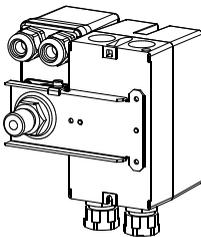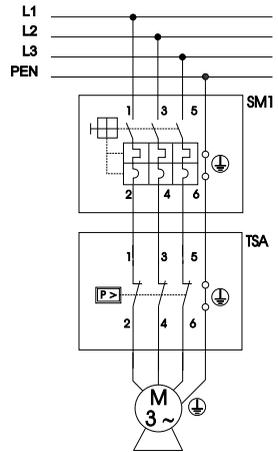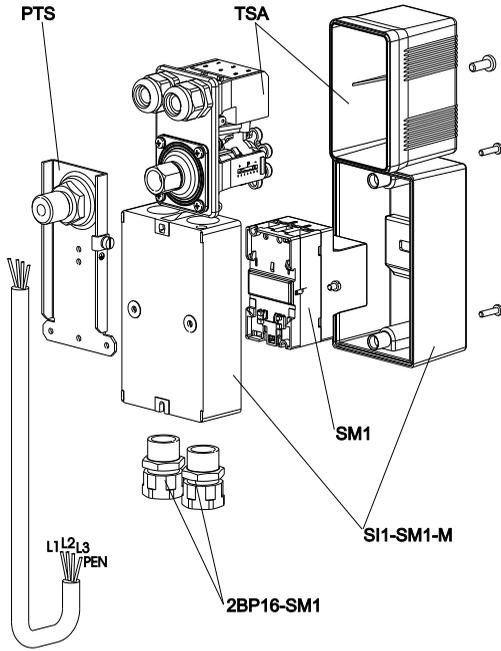

Mounting

- 1) Make openings in the centre of preform screw-thread for bushings BP16 in bottom of insulating box SI1-SM1-M and make two openings \varnothing 4,5 mm in preform place for screws in bottom of box.
- 2) Fasten insulating box to base PTS with screws M4x8 and motor starter SM1 fix into box.
- 3) Fix pressure operated-switch TSA by cap nut on thread G^{1/4"} (spanner size 19).
- 4) Take down cover of pressure operated-switch, screw bushings into box, pass cables through and interface both devices as in wiring diagram (recommended diameter of connected Cu conductors 1+2,5 mm² outside diameter of cable to 12 mm).
- 5) Plug cables by tighten bushings, put cover on both devices and fix set on tubing by outside thread G^{1/2"} (spanner size 27).

Montagehinweis

- 1) Im unteren Teil des Isoliergehäuses SI1-SM1-M, in den für die Kabelverschraubungen BP16 vorgepressten Gewinden, Kabelöffnungen herstellen, und im Gehäuseboden in den für die Schrauben vorgepressten Stellen zwei Öffnungen mit dem Durchmesser 4,5 mm herstellen.
- 2) Mit Hilfe der beiliegenden Schrauben M 4 x 8 das Isoliergehäuse zur Grundplatte PTS in der Position nach dem Gebrauch befestigen, und ins Gehäuse den SM1-Motorschutzschalter ablagern.
- 3) Den TSA-Druckschalter mit der drehbaren Mutter zum Gewinde G^{1/4"} (Schlüsselloch 19) in der Position nach dem Gebrauch befestigen.
- 4) Den Druckschalter abdecken, Kabelverschraubungen ins Gehäuse einschrauben, Kabel durchziehen und beide Geräte nach dem Schaltplan anschliessen. (Empfehlener Anschlussquerschnitt von Cu-Leitern 1+2,5 mm², Aussendurchmesser des Kabels bis 12 mm).
- 5) Kabel durch das Nachziehen der Kabelverschraubungen abdichten, beide Geräte zudecken und das Komplet an die Rohrleitung mit dem Aussengewinde G^{1/2"} (Schlüsselloch 27) befestigen.

Монтировка

- 1) В нижний деталь изоляционного шкафа SI1-SM1-M сделать отверстия посреди форпресс винтов для концевых втулок BP16 и сделать двух отверстий \varnothing 4,5 мм в долным затворе изоляционного шкафа для винтов.
- 2) С помощью приложенных винтов M4x8 прикрепить изоляционный шкаф к базе PTS в позиции какая нужная и усадить внутрь шкафа пускатель двигателя SM1.
- 3) Выключатель макс. Давления TSA прикрепить за перекидную гайку на винт G^{1/4"} (размер тумблера 19).
- 4) Снять крышку выключателя макс. Давления, завернуть концевые втулки в шкаф, протянуть кабели и оба прибора соединить по схема включения (заказное сечение присоединенных Cu проводов 1+2,5 мм², внешний диаметр кабеля до 12 мм).
- 5) Законопатить кабели подтянутием концевых втулок, дать крышку на оба приборы и набор прикрепить на трубопровод за внешний винт G^{1/2"} (размер тумблера 27).

Montážny postup

- 1) V dolnej časti izolačnej skrine SI1-SM1-M zhotoviť v strede predlisovaných závitov pre vývodky BP16 otvory pre kábel a v dne skrine zhotoviť v predlisovaných miestach pre skrutky dva otvory \varnothing 4,5 mm.
- 2) S pomocou priložených skrutiek M4x8 pripevniť izolačnú skriňu k základni PTS v polohe podľa potreby a usadiť do vnútra skrine spúšťač motoru SM1.
- 3) Tlakový spínač TSA pripevniť za otočnú maticu na závit G^{1/4"} (otvor kľúča 19) v potrebnej polohe.
- 4) Odkryť tlakový spínač, zaskrutkovať vývodky do skrine, pretiahnuť káble a oba prístroje prepojiť podľa schématu zapojenia (odporúčaný prierez pripojených Cu vodičov 1+2,5 mm², vonkajší priemer kábla do 12 mm).
- 5) Káble utiesniť dotiahnutím vývodiek, oba prístroje zakryť a komplet pripevniť na potrubie za vonkajší závit G^{1/2"} (otvor kľúča 27).

Montážní postup

- 1) V dolní části izolační skříně SI1-SM1-M zhotovit uprostřed předlisovaných závitů pro vývodky BP16 otvory pro kábel a ve dně skříně zhotovit v předlisovaných místech pro šrouby dva otvory \varnothing 4,5 mm.
- 2) Pomocí přiložených šroubů M4x8 připevniť izolační skřín k základně PTS v poloze dle potřeby a usadit dovnitř skříně spoušťač motoru SM1.
- 3) Tlakový spínač TSA připevniť za otočnou matici na závit G^{1/4"} (otvor kľúče 19) v potřebné polohe.
- 4) Odkryť tlakový spínač, zašroubovať vývodky do skříně, protáhnout kábel a oba přístroje propojit dle schématu zapojení (doporučený průřez připojených Cu vodičů 1+2,5 mm², vnější průměr kabelu do 12 mm).
- 5) Kably utěsnit dotažením vývodků, oba přístroje zakryť a komplet připevniť na potrubí za vnější závit G^{1/2"} (otvor kľúče 27).

It is possible to dismantle, recycle the product or to store it at the secured depot after the end of its durability.
Das Produkt kann man nach der Lebensdauerbeendigung demontieren, recyceln, eventuell auf den gesicherten Ablageplatz lagern.

Изделие возможно после окончания срока службы демонтировать, переработать или сдать на охраняемую свалку.

Výrobok sa môže po ukončení životnosti demontovať, recyklovať, prípadne uložiť na zabezpečenú skládku.

Výrobek je možno po ukončení životnosti demontovat, recyklovat, případně uložit na zabezpečenou skládku.